



- 可选量程范围：0.5t 到 100t
- 输出信号：毫伏
- 受力方式：单向承压或称重

- *Measuring Range*
0.5t upto 100t
- *Output: mV*
- *Compression/Weighing*

技术指标 Technical Specification

可选量程 <i>Measuring range</i>	0.5、1、3、5、7、10、20、 25、30、50、60、100	(t)
安全过载 <i>Service load</i>	150	(% F. S.)
极限过载 <i>Limit load</i>	200	(% F. S.)
零点输出 <i>Zero signal tolerance</i>	$< \pm 1$	(% F. S.)
线性 <i>Linearity</i>	$< \pm 0.05$	(% F. S.)
重复性 <i>Repeatability</i>	$< \pm 0.05$	(% F. S.)
蠕变(30分钟) <i>Creep error (30 min)</i>	$< \pm 0.05$	(% F. S.)
滞后 <i>Hysteresis</i>	$< \pm 0.05$	(% F. S.)
响应时间 <i>Response time</i>	< 1	(ms)
灵敏度温度系数 <i>Temp. coefficient of sensitivity</i>	< 0.015	(% F. S. / °C)
零点温度系数 <i>Temp. coefficient of zero blance</i>	< 0.05	(% F. S. / °C)
抗偏载能力 <i>Limit lateral load</i>	10	(% F. S.)
额定负载形变 <i>Rated displacement</i>	0.5	(mm)


电气特性 Electrical Specification

推荐激励电压 <i>Excitation voltage recommended</i>	5 ~ 10	(V)
最大激励电压 <i>Max. excitation voltage</i>	15	(V)
输入阻抗 <i>Input resistance</i>	410 ± 15	(Ω)
输出阻抗 <i>Output resistance</i>	350 ± 5	(Ω)
绝缘电阻(直流500V) <i>Insulation resistance (@500VDC)</i>	> 5000	(M Ω)


环境条件 Environments

工作温度 <i>Operation temperature</i>	-30 ~ 65	(°C)
储存温度 <i>Storage temperature</i>	-40 ~ 85	(°C)
相对湿度 <i>Rel. humidity</i>	95	(% r. H.)

接线示意图 Wiring Guide

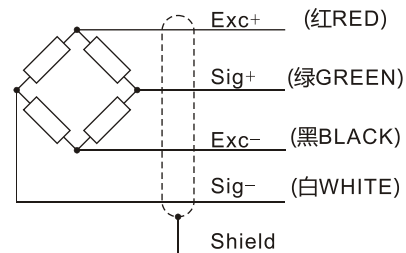


外形尺寸 Dimension(mm)

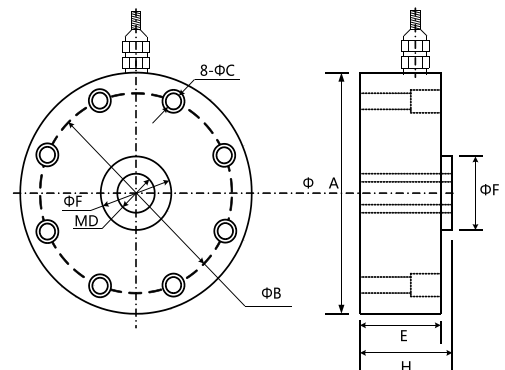

额定载荷 (t)	传感器对应尺寸 (单位: mm±1mm)						
	ΦA	ΦB	ΦC	ΦF	MD	H	E
0.5-7	105	88.9	6.5	32	M16×1.5	37	34
10-25	125	101.6	8.5	39	M32×1.5	52	48
30-50	145	116.8	10.5	50	M40×1.5	58	54
60-100	205	162	12.5	80	M60×2.0	85	78

安装方式 Working Diagram

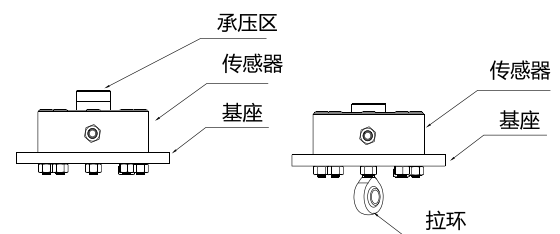

以上参数仅供参考 如有更改 恕不另行通知
The above parameters is only for reference are subject to change without notice